



# CITTA' DI RAGUSA



ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI  
Piazza San Giovanni – Tel 0932/676501  
[www.comune.ragusa.it](http://www.comune.ragusa.it)

Prot. n.

OGGETTO: Interrogazione presentata dal Consigliere G. Calabrese relativa ai lavori in corso sul Lungomare Bisani a Marina di Ragusa, nel tratto dall'ingresso del Porto a Punta di Mola.

Al Cons.  
Giuseppe Calabrese  
c.o Sede Comunale

e p. c. Al Presidente del  
Consiglio Comunale

Al Servizio Assistenza alla  
Presidenza del Consiglio

LORO SEDI

In riferimento alla interrogazione presentata dalla S.V., prot. 97711 del 28/08/24, si rappresenta quanto relazionato dal Direttore dei Lavori, Arch. C. B. Cosentini, secondo l'articolato dei quesiti posti nell'interrogazione.

" 1)-2)-3) Le ringhiere e i montanti sono realizzati in acciaio AISI 316 così come previsto nella voce di computo. A conferma di ciò, si allegano i certificati, la fattura di acquisto e le foto del materiale oggetto dell'interrogazione. A chiarimento di quanto esposto nell'interrogazione relativa a pali e ringhiere, ciò non corrisponde a verità, in quanto non si tratta di corrosione (per corrosione si intende una diminuzione di sezione del materiale compromesso dalla ruggine), ma bensì del deposito di polveri normalmente presenti in atmosfera con contenuti micro ferrosi che depositandosi sulle superfici esterne di pali e ringhiere, hanno formato una patina. Queste micro particelle ferrose, si sono ossidate dando l'immagine di macchie di ruggine. Queste macchie, non hanno intaccato il profilo metallico ma risultano depositate in maniera superficiale. La contemporaneità del montaggio degli elementi, e il fenomeno eruttivo dell'Etna, che ha portato una quantità di polvere vulcanica anche nella nostra Provincia, avvalorava ancora di più la possibilità che il fenomeno possa essere in stretta relazione.

A tutto ciò, la D.L. e l'impresa esecutrice, manifestatosi già il fenomeno, subito dopo la posa, segnalavano la problematica al fornitore in data 21/06/2024, e nei giorni seguenti, lo stesso, a seguito dei sopralluoghi eseguiti in cantiere con i tecnici inviati dall'Azienda fornitrice, forniva indicazioni sulla pulizia del materiale a suo carico, rendendo noto di aver contattato già una ditta locale specializzata per tale lavorazione.

Per correttezza la D.L., e il R.U.P., data l'imminente chiusura del cantiere per la stagione estiva, concordavano di rinviare la suddetta pulizia alla ripresa autunnale dei lavori.

4) Il legno utilizzato, è quello previsto nel computo metrico e nel C.S.A. e cioè Listone decking "Ipè", di cui si allega il D.D.T. le foto e le certificazioni e la documentazione in accompagnamento, completo di fornitura di viti e clips in acciaio brunito per la perfetta

esecuzione a regola d'arte del pacchetto di pavimentazione e al fine di avere la garanzia sul prodotto, da parte della ditta fornitrice.

- 5) Le lesioni del conglomerato drenante che sono emerse subito dopo l'asciugatura del materiale, sono state evidenziate già dalla D.L. all'impresa prima della chiusura estiva dei lavori. Si è già concordata la modalità di intervento con l'impresa, che avverrà così come per gli elementi metallici alla riapertura autunnale del cantiere."

Si allegano foto, documentazione, certificati e D.D.T. dei materiali, trasmessi a questo Assessorato dalla D.L.

Disponibile per eventuali chiarimenti, pongo distinti saluti.

L'ASSESSORE AI LL.PP.  
(Ing. Giovanni Giuffrida)