

## REGIONE CAMPANIA



## Provincia di Salerno




## COMUNE DI PELLEZZANO

***Oggetto: Progetto Esecutivo Lavori di messa in sicurezza di Via Castagneto in Capriglia***

### 6. PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA

Pellezzano lì 07/04/2025

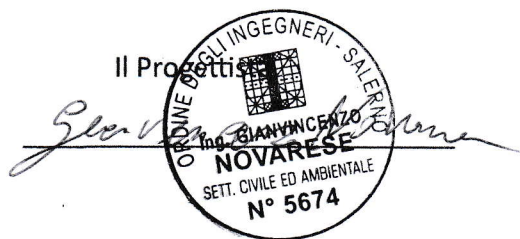

Le strade, le aree a sosta e gli altri elementi della viabilità devono essere dimensionati ed organizzati in modo da essere raggiungibile e praticabile, garantire inoltre la sicurezza e l'accessibilità durante la circolazione da parte dell'utenza.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:

- 1) Pavimentazione in asfalto;
- 2) Canalette

### **Pavimentazione in asfalto**

La pavimentazione in asfalto è un tipo di rivestimento con strato riportato antiusura e additivi bituminosi.

#### **ANOMALIE RISCONTRABILI:**

- Deposito superficiale: Depositi di fogliame, polveri, oggetti estranei, ecc., lungo le superfici ciclopedonali.
- Distacco: Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi dalla loro sede.
- Fessurazioni: Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi di piccole parti dalle superfici ciclopedonali
- Mancanza: Perdita di parti del materiale dalle superfici ciclopedonali
- Presenza di vegetazione : Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superfici ciclopedonali.
- Sollevamento e distacco dal supporto: Sollevamento e distacco dal supporto di uno o più parti della pavimentazione ciclopedonale.

**CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO** (Cadenza ogni sei mesi con controllo a vista):

- Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura o di erosione delle parti in vista ed in particolare dei giunti. Controllare l'uniformità delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, presenza di vegetazione, ecc.).
- Anomalie riscontrabili: 1) Deposito superficiale; 2) Sollevamento e distacco dal supporto; 3) Presenza di vegetazione; 4) Fessurazioni; 5) Mancanza.

#### **MANUTENZIONE ESEGUIBILE DA PERSONALE SPECIALIZZATO**

Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante spazzolatura manuale degli elementi o con tecniche di rimozione dei depositi, adatte al tipo di rivestimento, e con detergenti appropriati. (Cadenza: settimanale);

Ripristino degli strati, previa accurata pulizia delle superfici, rimozione delle parti disaggregate, riempimento con rivestimenti di analoghe caratteristiche e successiva compattazione con rullo meccanico. (Cadenza: Quando occorre).

## Canalette

Opere di raccolta per lo smaltimento delle acque meteoriche in conglomerato cementizio.

### ANOMALIE RISCONTRABILI

- Difetti di pendenza: Consiste in un errata pendenza longitudinale o trasversale per difetti di esecuzione o per cause esterne.
- Mancanza deflusso acque: Può essere causata da insufficiente pendenza del corpo canalette o dal deposito di detriti lungo il letto.
- Presenza di vegetazione: Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di piante, licheni, muschi lungo le superfici stradali.
- Rottura: Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti.

### CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO (Cadenza: ogni 3 mesi)

- Controllo dello stato di usura e di pulizia delle canalizzazioni, dei collettori e degli altri elementi ispezionabili.
- Controllo strumentale (endoscopia) delle parti non ispezionabili.

### MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

- Ripristino canalizzazioni: Ripristino delle canalizzazioni, con integrazione di parti mancanti relative alle canalette e ad altri elementi. Pulizia e rimozione di depositi, detriti e fogliame. Sistemazione degli elementi accessori di evacuazione e scarico delle acque meteoriche (Cadenza: ogni 6 mesi).

Pellezzano lì 31/03/2025

Il Progettista  
  
